




**СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЯ**

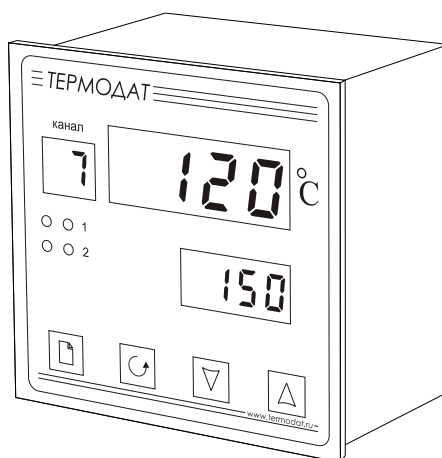

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ТЕРМОДАТ-22М5

МОДЕЛИ 22М5/485/4М- 12УВ/12Р/12Р
22М5/485-12УВ/12Р/12Р
22М5-12УВ/12Р/12Р

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижевартоск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: termodat.pro-solution.ru | эл. почта: tad@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Технические характеристики прибора Термодат-22М5

Измерительный универсальный вход			
Общие характеристики	Полный диапазон измерения	От -270°C до 2500°C (зависит от типа датчика)	
	Время измерения по всем каналам, не более	Для термопар	Для термосопротивлений
		3 сек	4,5 сек
	Класс точности	0,25	
Разрешение	1°C или 0,1°C (выбирается пользователем)		
Подключение термопары	Типы термопар	ТХА (К), ТХК (L), ТЖК (J), ТМКн (Т), ТНН (N), ТПП (S), ТПП (R), ТПР (B), ТВР (A-1, A-2, A-3)	
	Компенсация температуры холодного спая	Автоматическая компенсация или ручная установка температуры компенсации в диапазоне от 0 до 100°C или отключена	
Подключение термометра сопротивления	Типы термосопротивлений	Pt ($\alpha=0,00385^{\circ}\text{C}^{-1}$), М ($\alpha=0,00428^{\circ}\text{C}^{-1}$), Ni ($\alpha=0,00617^{\circ}\text{C}^{-1}$), Cu ($W_{100}=1,4260$), П ($\alpha=0,00391^{\circ}\text{C}^{-1}$)	
	Сопротивление при 0°C	100 Ом или любое в диапазоне 10...150 Ом	
	Компенсация сопротивления подводящих проводов	Автоматическая компенсация по трёхпроводной схеме (сопротивление каждого провода - не более 20 Ом)	
	Измерительный ток	0,25 мА	
Подключение датчиков	Измерение напряжения	От -10 до 80 мВ	
	Измерение тока	От 0 до 40 мА (с внешним шунтом)	
	Измерение сопротивления	От 10 до 300 Ом	
Выходы			
Реле (линия 1)	Количество	12 выходов на периферийном блоке	
	Максимальный коммутируемый ток (на активной нагрузке)	7 А, ~220 В для нормально-разомкнутого контакта	3 А, ~220 В для нормально-замкнутого контакта
	Назначение	Аварийная сигнализация для каждого канала	
Применение	Управление нагрузкой до 7А, включение пускателя, промежуточного реле и др.		
Реле (линия 2)	Количество	12 выходов на периферийном блоке	
	Максимальный коммутируемый ток (на активной нагрузке)	7 А, ~220 В для нормально-разомкнутого контакта	3 А, ~220 В для нормально-замкнутого контакта
	Назначение	Аварийная сигнализация для каждого канала	
Применение	Управление нагрузкой до 7А, включение пускателя, промежуточного реле и др.		
Реле	Количество	2 реле на основном блоке	
	Максимальный коммутируемый ток (на активной нагрузке)	7 А, ~220 В для нормально-разомкнутого контакта	3 А, ~220 В для нормально-замкнутого контакта
	Назначение	Общая аварийная сигнализация	
Аварийная сигнализация			
Режимы работы	- Превышение заданной температуры - Снижение температуры ниже заданной		
Количество	Три «аварии» с разными уставками		
Функции	- Функция блокировки аварии при включении прибора - Функция подавления «дребезга» сигнализации, фильтр до четырёх минут		
Сервисные функции			
Контроль обрыва термопары или термосопротивления и короткого замыкания термосопротивл.			
Возможность ограничения диапазона изменения уставки			
Ограничение уровня доступа к параметрам настройки			
Цифровая фильтрация сигнала			
Возможность введения поправки к измеренной температуре			

Архив и компьютерный интерфейс		
Архив (опция)	Архивная память	4 Мбайта
	Количество записей	2 млн.
	Период записи в архив	От 1 до 3600 секунд
	Продолжительность непрерывной записи	При периоде записи 1 минута – 4 месяца 5 минут – 1,5 года
	Просмотр архива	На дисплее прибора или на компьютере
Интерфейс (опция)	Тип интерфейса	RS485
	Скорость обмена	9600...115200 бит/сек
	Особенности	Изолированный
	Протокол	Modbus ASCII, Modbus RTU
Питание		
Номинальное напряжение питания		~220 В, 50 Гц
Допустимое напряжение питания		От ~160 В до ~250 В
Потребляемая мощность		Не более 20 Вт
Общая информация		
Индикаторы	Светодиодные индикаторы красного цвета. Две строки по четыре разряда и индикаторы номера канала (высота 14 и 10 мм). Два светодиодных индикатора	
Исполнение, масса и размеры	Состоит из двух блоков. Основной блок: корпус металлический, исполнение — для щитового монтажа, монтажный вырез – 92х92 мм, лицевая панель 96х96, габаритные размеры 96х96х95 мм. Периферийный блок: 340х140х92 мм. Масса прибора - не более 2,5 кг	
Технические условия	ТУ 4218-004-12023213-2013	
Сертификация	Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений №17602-15. Сертификат RU.C.32.001.A. №57970 от 06.03.2015 г.	
Метрология	Поверка приборов «Термодат» должна осуществляться в соответствии с «Методикой поверки МП 2411-0106-2014». Методику поверки можно скачать на сайте www.termodat.ru	
	Межповерочный интервал 2 года	
Условия эксплуатации	Рабочий диапазон от -30°C до +50°C, влажность от 5 до 90%, без конденсации влаги	
Гарантия	5 лет	

Введение

Благодарим Вас за выбор двенадцати канального измерителя температуры Термодат–22М5.

Термодат-22М5 предназначен для измерения температуры и аварийной сигнализации по 12 каналам.

Термодат-22М5 имеет универсальные измерительные входы. Каждый вход предназначен для подключения термопар и термосопротивлений.

Термодат-22М5 имеет по два релейных выхода на каждый канал. На реле 1 каждого канала можно установить аварийную сигнализацию первого профиля, на реле 2 каждого канала – аварийную сигнализацию второго профиля. Реле 1 и Реле 2 на основном блоке предназначены для общей аварийной сигнализации.

Термодат-22М5 имеет развитую систему аварийной и предупредительной сигнализации. В настройках прибора имеется три независимых профиля аварийной сигнализации. Каждый профиль позволяет производить предварительную установку параметров возможной аварии, используя два различных типа аварийной сигнализации, а также подключение сигнализации о неисправности датчика.

Прибор может быть снабжен интерфейсом RS485 для связи с компьютером. Протоколы связи Modbus ASCII или Modbus RTU. Уставки температуры и параметры прибора могут быть просмотрены и изменены с компьютера. Для подключения к компьютеру необходим преобразователь интерфейса USB/ RS485 типа СК201. К одному устройству СК201 может быть подключено до 128 приборов. Допустимая длина линии RS485 до 1200 метров.

Компьютерная программа TermodatNet позволяет организовать автоматический опрос нескольких приборов, наблюдать на экране компьютера график температуры и распечатывать его на принтере.


Программный продукт OPC-сервер TermodatOPC дает возможность любой программе, снабженной интерфейсом OPC-клиент, получать данные от приборов «Термодат», имеющих интерфейс RS485 и поддерживающих протокол обмена Modbus-ASCII. В частности, он может использоваться для работы со SCADA системами любых производителей, например, с системами Master SCADA, Intouch, Genesis, TraceMode, iFix и др.

Прибор может быть оборудован и архивной памятью для записи температуры. Измеренная температура записывается во встроенную Flash память с привязкой к реальному времени и календарю. Период записи от 1 сек до 100 минут. Архив позволяет записать до 2 млн. точек. Архив может быть просмотрен непосредственно на приборе или передан на компьютер по интерфейсу. Устройство СК301 позволяет скачать архив на USB Flash disk.

Основной режим работы

Установите Термодат-22М5 и включите его. После короткой процедуры самотестирования прибор готов к работе. Измеренная температура выводится на верхний индикатор основного блока прибора, аварийная уставка – на нижний. Если датчик не подключен или неисправен, вместо значения температуры на верхний индикатор выводится «_ _ _ _».

Одиночный индикатор 1 сигнализирует о срабатывании реле 1 основного блока прибора, а индикатор 2 – о срабатывании реле 2 основного блока прибора.

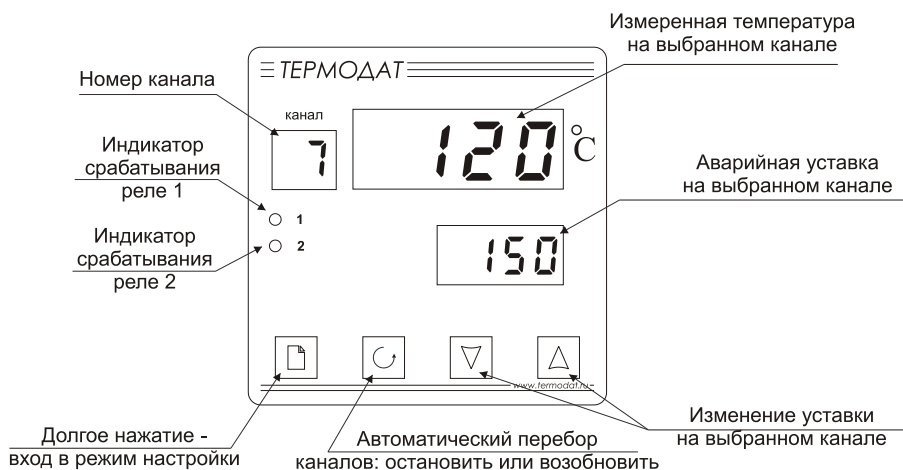

Смена канала. Индикация температуры

Номер канала переключается автоматически. Через три секунды появляется температура на следующем канале и далее по кругу. Измерение температуры по каналам производится прибором также поочередно. В любой момент Вы можете остановить автоматический перебор каналов кнопкой . Задать нужный канал вручную можно также кнопкой . При этом прибор по-прежнему будет вести измерение по всем каналам, а отображать только выбранный. Для возобновления автоматического перебора каналов установите кнопкой  значение канала «А».

Как задать аварийную температуру (уставку)

Установите кнопкой  нужный канал. Нажмите кнопку  или  - значение уставки на нижнем индикаторе начнет мигать. Пока индикатор мигает, уставку можно изменить кнопками  и . Для выхода в основной режим работы нажмите кнопку .

Правила настройки прибора

Нажмите и удерживайте кнопку  около 10 секунд. Вы в оглавлении. Параметры настройки прибора сгруппированы в разделы, а разделы объединены в главы. На верхнем индикаторе прибора – сокращенное название раздела, на нижнем – номер главы и раздела в руководстве пользователя.

Например, на верхнем индикаторе - **In**, на нижнем - **1_P1**.

In	– сокращенное название раздела «Вход (выбор датчика)».
1_P1	– Глава 1, Раздел 1

Перебор разделов

Нажатие кнопки  перебирает все доступные разделы в порядке возрастания нумерации. Для перелистывания разделов в обратном порядке удерживайте кнопку  и нажимайте .

Быстрый переход по главам

Для быстрого перехода к разделам следующей главы удерживайте кнопку  и нажимайте .

Настройка в текущем разделе

Нажмите кнопку  для вывода на индикаторы первого параметра текущего раздела. На верхнем индикаторе отобразится название параметра, а на нижнем – его числовое или символьное значение. Нужное значение устанавливается кнопками  и . Для сохранения значения в памяти прибора нажмите кнопку .

Кнопка  перебирает все параметры в текущем разделе по кругу и после последнего возвращает Вас в заголовок раздела.

Выход из режима настройки происходит при одновременном нажатии кнопок  и  или автоматически через минуту после последнего нажатия любой кнопки.

Настройка по каналам

Термодат-22М5 – многоканальный прибор. Поэтому настройку параметров регулирования нужно производить для каждого канала. Сначала необходимо установить номер канала (**Ch**), для которого производится настройка. При последующих нажатиях кнопки , выбранный номер будет отображаться на индикаторе номера канала, а в верхней строке – перебираться параметры, относящиеся к этому каналу. Если необходимо установить одинаковые значения одновременно на всех каналах, то вместо номера канала выберите **1...12**.

Назначение кнопок при настройке прибора

	Вход в меню настройки, перебор разделов
	Вход в раздел, перебор параметров
∇ и Δ	Выбор значений параметров

Внимание ! 1) Не спешите нажимать кнопки ∇ и Δ . Их нажатие приводит к изменению значений настроек текущего раздела. Нажимая кнопку F_2 , просмотрите сначала все настройки, заданные Вами ранее или установленные на заводе-изготовителе.

2) Научитесь различать режим работы прибора по виду экрана. Если во второй строке обозначение номера главы и раздела, то Вы находитесь в оглавлении.

3) Если Вы заблудились в меню режима настройки, вернитесь в основной режим работы, нажав одновременно F_1 и F_2 .

НАСТРОЙКА ПРИБОРА

Глава 1. Конфигурация

Вход (выбор датчика)

1n

Глава 1. Раздел 1.

1_P1

В первом разделе данной главы задается тип используемого датчика для каждого канала. Например, если подключена термопара хромель-алюмель, выберите цифру 1.

Параметр	Значение	Комментарии	Диапазон измерения
Ch	1, 2, 3...12 или 1...12	Номер канала или все каналы одновременно (1...12)	
Тип датчика	1	Термопара ТХА (К) хромель/алюмель	- 270°C...1372°C
	2	Термопара ТХК (L) хромель/копель	- 200°C...800°C
	4	Термопара ТЖК (J) железо/константан	- 210°C...1200°C
	5	Термопара ТМКн (Т) медь/константан	- 270°C...400°C
	8	Термопара ТНН (N) нихросил/нисил	- 270°C...1300°C
	Pt	Термосопротивление платиновое Pt ($\alpha=0,00385\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	- 200°C...500°C
	Cu'	Термосопротивление медное М ($\alpha=0,00428\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	- 180°C...200°C
	Pt_2	Термосопротивление платиновое П ($\alpha=0,00391\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) редко используется	- 200°C...500°C
	Cu_2	Термосопротивление медное Cu ($W_{100}=1,4260$) редко используется	- 180°C...200°C

ni	Термосопротивление никелевое ni ($\alpha=0,00617\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)	- 60°C...180°C
U_in	Подключение датчика с токовым выходом или с выходом по напряжению. Линейное масштабирование измеренной величины	0...20mA, 0...40 mA -10...80 mV
_U	Измерение напряжения	-10...80 mV
Sqrt	Подключение датчика с токовым выходом или с выходом по напряжению. Масштабирование измеренной величины с извлечением квадратного корня	0...20mA, 0...40 mA -10...80 mV
Prbl	Подключение датчика с токовым выходом или с выходом по напряжению. Масштабирование измеренной величины с возведением в квадрат	0...20mA, 0...40 mA -10...80 mV
4-20	Подключение датчика с токовым сигналом	4...20 mA
3	Термопара ТПП (S) платина-10%родий/платина	- 50°C...1768°C
6	Термопара ТПП (R) платина-13% родий/платина	- 50°C...1768°C
7	Термопара ТПР (B) платина-30% родий/платина-6%родий	400°C...1820°C
6	Термопара ТПП (R) платина-13% родий/платина	- 50°C...1768°C
9	Термопара ТВР (A-1) вольфрам-рений/вольфрам-рений	0°C...2500°C
10	Термопара ТВР (A-2) вольфрам-рений/вольфрам-рений	0°C...1800°C
11	Термопара ТВР (A-3) вольфрам-рений/вольфрам-рений	0°C...1800°C
F-Cu	Термопара Fe-Cu-Ni железо/медь-никель	- 200°C...900°C
OFF	Канал отключен	

При настройке всех каналов одновременно, тип входа на всех каналах будет одинаков.

Если подключен термометр сопротивления, его сопротивление при 0°C по умолчанию равно 100 Ом. Вы можете выбрать любой тип датчика для любого канала.

Выходы

Глава 1. Раздел 2.

0.00

1.02

В этом разделе необходимо выбрать назначение выходов на основном блоке прибора и выходов на периферийном блоке прибора. На реле 1 и реле 2 каждого канала удобно выводить предупредительную и аварийную

сигнализация по температуре. На реле 1 и реле 2, расположенные на основном блоке, выводится общая аварийная сигнализация. Общая аварийная сигнализация суммирует аварийные данные по всем каналам. Удобно на реле 1 назначать общую аварийную сигнализацию по превышению или снижению температуры на каналах, а на реле 2 – общую аварийную сигнализацию при неисправности датчиков.

Параметр	Значения	Комментарии
Ch	1, 2, 3...12 или 1...12	Номер канала или все каналы одновременно (1...12)
Lin.1 - Назначение выхода (линия 1)	ALr	Выход управляет сигнализацией по настройкам первого профиля аварийной сигнализации (авария 1)
Lin.2 - Назначение выхода (линия 2)	ALr.2	Выход управляет сигнализацией по настройкам второго профиля аварийной сигнализации (авария 2)
Out.1 - Назначение реле 1	ALr.3	Выход управляет сигнализацией по настройкам третьего профиля аварийной сигнализации (авария 3)
Out.2 - Назначение реле 2	nonE	Не используется

Глава 3. Аварийная сигнализация

В этой главе рассматривается настройка трех профилей аварийной сигнализации. Для каждой «аварии» устанавливается своя предельная температура (аварийная уставка).

Одновременно можно выбрать до трех типов аварии – два по температуре, одну - о неисправности датчика.

Основные настройки для первого профиля аварийной сигнализации (авария 1)

ALr

3_P2

Глава 3. Раздел 2.

Параметр	Значение	Комментарии
Ch	1, 2, 3...12 или 1...12	Номер канала или все каналы одновременно (1...12)
A.tYP Тип аварии 1 по температуре	_Hi_	Авария 1 регистрируется, если измеренная температура Т выше аварийной уставки AL: Т>AL
	Lo	Авария 1 регистрируется, если измеренная температура Т ниже аварийной уставки AL: Т<AL
	nonE	Авария 1 по температуре не используется

S.b.A Сигнализация обрыва датчика	On	Сигнализация обрыва датчика включена
	OFF	Сигнализация обрыва датчика не используется
A.Out Режим работы выхода	E	При аварии 1 выход включается
	d	При аварии 1 выход выключается

При выборе режима работы аварийного выхода, обратите внимание, что термин «выход включается» для реле обозначает, что на обмотку реле подаётся напряжение (**E** – energized). Таким образом, при аварии нормально разомкнутые контакты замыкаются, нормально замкнутые размыкаются. При использовании режима **d** на обмотку реле сразу после включения прибора подаётся напряжение. При наступлении условия аварии – с катушки реле напряжение снимается (**d** – deenergized). При этом нормально разомкнутые контакты размыкаются, нормально замкнутые замыкаются.

Настройка второго и третьего профиля аварийной сигнализации (Авария 2 и 3) производятся в главе 3, разделах 3 и 4 – это разделы **ALr.2** и **ALr.3**. Настройка осуществляется аналогично настройке аварии 1.

Дополнительные настройки для первого профиля аварийной сигнализации (авария 1)	ALAd
Глава 3. Раздел 5.	3_PS

Параметр	Значение	Комментарии
Ch	1, 2, 3...12 или 1...12	Номер канала или все каналы одновременно (1...12)
A_t Время задержки включения аварии 1	от 00 мин 01 сек до 04 мин 00 сек	Сигнализация включается, если авария сохраняется в течение заданного времени
A.hYS	от 0 °C до 250 °C	Гистерезис переключения аварийного выхода
A.Loc Блокировка аварии 1 при включении прибора	YES – блоки- ровать no – не блоки- ровать	Аварийная сигнализация блокируется, если при включении прибора температура сразу оказывается в аварийной зоне. Сигнализация работает при повторном попадании в зону аварии

Для того, чтобы из-за случайных ошибок измерения, вызванных, например, электромагнитными помехами, не сработала аварийная сигнализация, можно включить задержку. Сигнализация включится, если условие аварии выполняется в течение заданного пользователем времени.

Блокировка сигнализации действует и при первом включении прибора, когда температура может сразу оказаться в аварийной зоне.

Дополнительные настройки для второго и третьего профиля аварийной сигнализации (Авария 2 и 3) производятся в главе 3, разделах 6 и 7 – это разделы **A2.Ad** и **A3.Ad**. Настройка осуществляется аналогично дополнительным настройкам для первого профиля.

Глава 4. Измерение

Отображение температуры

Глава 4. Раздел 1.

17.5

4. P1

Параметр	Значение	Комментарии
Ch	1, 2, 3...12 или 1...12	Номер канала или все каналы одновременно (1...12)
rES	1 °C	Разрешение 1 °C
	0,1 °C	Разрешение 0,1 °C

В этом разделе Вы можете выбрать разрешение отображения измеренной температуры и уставки регулирования для каждого канала.
Выбор разрешения влияет только на отображение измеренной температуры.
Внутреннее разрешение аналого-цифрового преобразования всегда высокое.

Масштабируемая индикация


Глава 4. Раздел 2.

U 17

4. P2

Параметр	Значение	Комментарии
Ch	1, 2, 3...12 или 1...12	Номер канала или все каналы одновременно (1...12)
U.Pnt	0	Позиция десятичной точки на индикаторе
	0.0	
	0.00	
	0.000	
U1	от -9.99 мВ до 80.00 мВ	Напряжение на входе, первая точка
U_t1	от -999 до 9999	Индицируемая величина, первая точка
U2	от -9.99 мВ до 80.00 мВ	Напряжение на входе, вторая точка
U_t2	от -999 до 9999	Индицируемая величина, вторая точка
U.Lo	от 0.01 мВ до 20.0 мВ или OFF	Напряжение ниже U.Lo прибор воспринимает как обрыв датчика

Данный раздел доступен только для тех каналов, на которых установлен датчик **U_{in}**. При подключении датчиков с выходом по току или по напряжению прибор может пересчитать значение напряжения на входе в значение измеряемой величины. Пересчёт (масштабирование) производится по линейной зависимости для входа типа **U_{in}** по квадратичной зависимости для входа типа **PrbL** и с извлечением квадратного корня для входа типа **Sqrt**. Линия задаётся двумя точками. Датчики с унифицированным токовым выходом 4...20 мА подключаются к входу прибора через шунт 2 Ом.

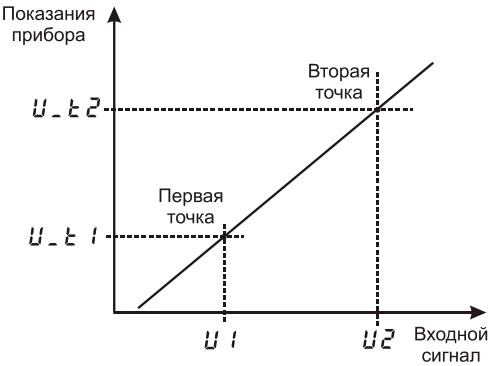

Компенсация температуры холодного спая Глава 4. Раздел 3.			11.11 4.Р3
Параметр	Значение	Комментарии	
Ch	1, 2, 3...12 или 1...12	Номер канала или все каналы одновременно (1...12)	
C.C.C. Компенсация температуры холодного спая	Auto	Автоматическая компенсация температуры холодного спая	
	HAnd	Ручная установка температуры холодного спая	
	OFF	Компенсация выключена	
t.C.J	от 0°C до 100°C	Температура холодного спая при ручной установке	

Данный раздел доступен только для тех каналов, на которых выбран тип датчика – термопара. При измерении температуры с помощью термопары прибор автоматически учитывает температуру холодного спая. Компенсацию температуры холодного спая необходимо отключить на время проведения метрологической поверки. При этом температура холодного спая принимается за 0°C.

В некоторых случаях значение температуры холодного спая требуется задавать вручную, например, когда холодные спаи помещены в среду с известной температурой. Это может быть тающий лед (0°C) или колодка холодных спаев, температура которой контролируется. В этом случае следует выбрать режим ручной установки и задать температуру холодного спая.

Корректировка показаний датчика

U.CAL

Глава 4. Раздел 4.

4.P4

Параметр	Значение	Комментарии
Ch	1, 2, 3...12 или 1...12	Номер канала или все каналы одновременно (1...12)
CALb Корректировка	On	Включить корректировку показаний
	OFF	Выключить корректировку показаний
A	от -99°C до 99°C	Сдвиг характеристики в градусах
b	от -0.999 до 0.999	Коэффициент, задающий поправку к наклону градуировочной характеристики

Функция введения поправки к измерениям. Например, по техническим причинам датчик температуры не может быть установлен в заданной точке, а предварительные измерения показали, что в той точке, где датчик установлен, температура отличается на 50°C. Эта функция позволяет вводить поправку вида: $T = T_{изм} + bT_{изм} + A$, где T - индицируемая температура, $T_{изм}$ - измеренная прибором температура, A – сдвиг характеристики в градусах, b - коэффициент, задающий поправку к наклону градуировочной характеристики (например, $b = 0,002$ соответствует поправке в 2 градуса на каждые 1000 градусов измеренной температуры).

Цифровой фильтр

in.FL

Глава 4. Раздел 5.

4.P5

Параметр	Значение	Комментарии
Ch	1, 2, 3...12 или 1...12	Номер канала или все каналы одновременно (1...12)
FILt	от 1 до 20 сек.	Время фильтрации
	OFF	Фильтр выключен

Прибор оснащен цифровым фильтром для уменьшения ошибок измерения, вызванных промышленными помехами. Фильтр снижает скорость отклика прибора на изменение температуры.

Режим подстройки r0

r0

Глава 4. Раздел 6.

4.P6

Этот режим нужен в том случае, если Вы подключили термосопротивление и не знаете его сопротивление при 0°C. Поместите термосопротивление в среду,

температура которой измеряется термометром. На верхнем индикаторе прибора отображается измеренная температура, на нижнем – значение сопротивления при 0°C. Изменяя кнопками ∇ и Δ значение сопротивления, добейтесь правильных показаний температуры совпадающих с термометром.

Глава 13. Дата. Время (только для приборов с архивом)

Настройка даты и времени

DATE

Глава 13. Раздел 1.

13P1

Параметр	Значение	Комментарии
0-60	От 0 мин до 59 мин	Минуты
Hour	От 0 мин до 59 мин	Часы
dAY	от 1 до 31	День
1-12	от 1 до 12	Месяц
YEAr	от 2011 до 2099	Год
t_Sh	HAnd	Переход на летнее/зимнее время вручную
	Auto	Автоматический переход на летнее/зимнее время

Установите дату и время для правильной работы архива.

Глава 14. Архив (только для приборов с архивом)

Запись текущих температур в архив происходит с заранее установленной периодичностью, которая задаётся настройкой двух периодов — **Arc.P** и **Arc.A**.

Первый период определяет периодичность записи в обычном (штатном) режиме работы прибора, когда отсутствует аварийная ситуация или когда второй период не назначен (**Arc.A=OFF**).

Второй период определяет периодичность записи только при возникновении и развитии аварийной ситуации по температуре (превышении предельной температуры на каком-либо канале).

Прибор автоматически постоянно отслеживает, с каким периодом вносить в архив измеренные значения.

Настройка архива	5.Arc
Глава 14. Раздел 1.	14P1

Параметр	Значение	Комментарии
Arc.P	от 00 мин 01 сек до 99 мин 59 сек	Период записи в архив при штатной ситуации
	OFF	Запись в архив при штатной ситуации не производится
Arc.A	от 00 мин 01 сек до 99 мин 59 сек	Период записи в архив при аварийной ситуации по температуре
	OFF	Запись в архив при аварийной ситуации не производится

Установите периодичность записи в архив. Период записи может быть задан в пределах от 1 секунды до 99 минут 59 секунд. Время непрерывной записи в архив зависит от периода записи и составляет:

	10 сек	1 мин	5 мин
Для 12-ти канального прибора	20 суток	4 месяца	1,5 года

Данные в архиве образуют кольцевой буфер, то есть данные заполняют архив от начала до конца, а после заполнения архива вновь записываются сначала, стирая старые. Таким образом, в приборе все время имеется информация по графику температуры за последний период времени.

Просмотр архива на дисплее прибора	d.Arc
Глава 14. Раздел 2.	14P2

На этой странице Вы можете включить доступ к просмотру архива на дисплее прибора.

Параметр	Значение	Комментарии
Ch	1, 2, 3...12 или 1...12	Номер канала или все каналы одновременно (1...12)
d_A	YES	Выберите YES для того, чтобы разрешить просмотр архива на дисплее прибора
	no	

Как просмотреть архив на дисплее прибора

Для того, чтобы разрешить просмотр архива на дисплее прибора, войдите в раздел «Просмотр архива на дисплее прибора» и присвойте параметру **d_A** значение **YES**. После этого, в основном режиме работы, откроется доступ к просмотру архива. Для этого нажмите кнопку **□** 2 раза. Вы попадете в раздел **Arс**. Для просмотра архива задайте номер канала, интересующее Вас время и дату и нажмите кнопку **○**. На верхнем индикаторе появится значение температуры, на нижнем – время записи в архив. На индикаторе канала – надпись **Ar**. Для того чтобы увидеть на нижнем индикаторе дату, нажмите и удерживайте кнопку **□**. Просматривайте записи, нажимая кнопки **▽** (назад по времени) и **Δ** (вперёд).

Обратите внимание, данные из архива можно только просматривать, изменить их невозможно.

Глава 15. Настройка интерфейса

(только для приборов с интерфейсом)

Сетевые настройки прибора

Глава 15. Раздел 1.




Параметр	Значение	Комментарии
n.Adr	от 1 до 255	Сетевой адрес прибора
n.SPd	от 9.6 до 115.2	Скорость обмена информацией по RS485

Скорость обмена информацией по RS485, приводится в килобитах в секунду, т.е. «9.6»=9600 бит/сек. Максимальная скорость 115200 бит/сек. Протокол опознается автоматически.

Настройка реле общей аварийной сигнализации

 Глава 16. Раздел 1



На основном блоке прибора имеются два общих реле – Реле 1 и Реле 2. Оба реле имеют контакты с переключением. Назначьте режим работы для этих реле в данном разделе.

Параметр	Значение	Комментарии
rEL1	_E_	При аварии любого типа Реле 1 включается
	d	При аварии любого типа Реле 1 выключается
rEL2	_E_	При аварии любого типа Реле 2 включается
	d	При аварии любого типа Реле 2 выключается

При выборе режима реле, обратите внимание, что термин «реле включается» обозначает, что на обмотку реле подаётся напряжение (**E** – energized). Таким образом, при аварии нормально разомкнутые контакты замыкаются, нормально замкнутые размыкаются.

При использовании режима **d** на обмотку реле сразу после включения прибора подаётся напряжение. При наступлении условия аварии – с катушки реле напряжение снимается (**d** – deenergized). При этом нормально разомкнутые контакты размыкаются, нормально замкнутые замыкаются.

Настройка индицируемого канала при включении	Ch.5t
Глава 19. Раздел 1	19P1

Параметр	Значение	Комментарии
Chn Номер канала индикации	от 1 до 12 или Auto	Номер канала в основном режиме работы прибора сразу при включении прибора или поочередное отображение всех каналов

При необходимости, Вы можете выбрать канал, который будет отображаться при включении прибора. Для этого, выберите номер канала в параметре **Chn**. После включения прибор будет измерять по всем каналам, но отображать только выбранный. Вернуться к автоматическому перебору можно нажав кнопку ↻. Но после нового включения снова зафиксировется выбранный канал.

Выключение каналов при настройке	Ch.Lo
Глава 19. Раздел 2	19P2

Параметр	Значение	Комментарии
C_Lo	YES или no	Значение YES выключает параметр Ch при настройке прибора

При необходимости, Вы можете отключить параметр **Ch** в разделах настройки. Это упростит настройку прибора в том случае, если у Вас на всех каналах одинаковые настройки, т.е. подключены одинаковые датчики и выходы выполняют одинаковые функции.

В этом случае, параметр **Ch** исчезнет из всех разделов, кроме **TC.CJ** и **U.CAL**.

Возврат к заводским настройкам прибора

rSt

Глава 20. Раздел 1

20P1

Параметр	Значение	Комментарии
rSet	YES	Вернуться к заводским настройкам
	no	Не возвращаться к заводским настройкам

Все настройки, сделанные Вами, будут стерты. Прибор восстановит значения параметров, установленные на заводе-изготовителе.

Ограничение доступа к параметрам настройки

В основном режиме работы, нажмите и удерживайте кнопку $\mathcal{U}$ в течение ~10 секунд. На индикаторе появится надпись **AccS** (**Access** - доступ). Выберите один из трех вариантов с помощью кнопок ∇ или Δ и нажмите $\mathcal{U}$:

AccS = 0 - Запрещены любые изменения.

AccS = 1 - Разрешено изменение уставок. Открыто меню быстрого доступа.

AccS = 2 - Доступ к основным настройкам не ограничен.

Глава 21. Пароль для изменения уровня доступа

Задание пароля для изменения уровня доступа

Acc.P

Глава 21. Раздел 1

21P1

Можно назначить пароль для изменения уровня доступа к настройкам прибора с целью исключения случайного или несанкционированного вмешательства.

Параметр	Значение	Комментарии
Ac_P	от 0 до 9999	Задайте пароль
	none	Пароль не используется

После задания пароля, при изменении уровня доступа на верхнем индикаторе будет появляться надпись **PASS**. С помощью кнопок ∇ и Δ введите пароль. Он отобразится на нижнем индикаторе.

Если введенный пароль не верен, то на верхнем индикаторе отобразится сообщение об ошибке - **E_69**. На нижнем индикаторе отобразится установленный прежде уровень доступа. Например, **Ac_2**.

Если указан правильный пароль, то прибор подтвердит изменение доступа, отобразив на нижнем индикаторе новый уровень доступа.

Через 3 секунды прибор автоматически вернется в основной режим индикации.

Установка и подключение прибора

Монтаж прибора

Прибор предназначен для щитового монтажа. Основной блок крепится к щиту с помощью двух крепежных скоб, входящих в комплект поставки. Размеры выреза в щите для монтажа 92x92 мм.

Периферийный блок предназначен для крепления на ровную поверхность в непосредственной близости от объекта измерения. Периферийный блок имеет отдельное от основного блока питание на 220 В. Блоки «общаются» друг с другом по внутреннему цифровому каналу и могут быть удалены друг от друга на расстояние до 1 км. Для их соединения используется изолированная витая пара, входящая в комплект поставки.

Прибор следует устанавливать на расстоянии не менее 30-50 см от источников мощных электромагнитных помех (например, электромагнитных пускателей). Следует обратить внимание на рабочую температуру в шкафу, она не должна превышать 50°C. Если температура выше, следует принять меры по охлаждению приборного отсека. В большинстве случаев в умеренной климатической зоне достаточно обеспечить свободную конвекцию, сделав вентиляционные вырезы в шкафу (внизу и вверх), но может потребоваться и установка вентилятора.


Подключение датчиков температуры

Для обеспечения надежной работы прибора, следует обратить особое внимание на монтаж проводов от датчиков температуры.


1. Провода от датчиков температуры должны иметь хорошую электрическую изоляцию и ни в коем случае не допускать электрических утечек между проводами и на землю и, тем более, попадания фазы на вход прибора.

2. Провода от датчиков должны быть проложены на максимальном удалении от мощных силовых кабелей, во всяком случае, они не должны крепиться к силовым кабелям и не должны быть проложены в одном коробе с силовыми кабелями.


3. Провода от датчиков должны иметь минимально возможную длину.

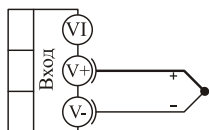


термопара

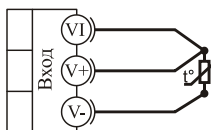

термометр
сопротивления

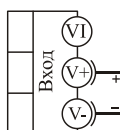

-10...+80 мВ
потенциальный
вход

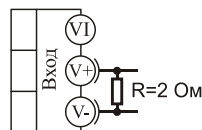

0...40 мА
токовый
вход

Подключение термопары

Термопару следует подключать к прибору с помощью удлинительных термопарных проводов. Удлинительные термопарные провода должны быть изготовлены из тех же материалов, что и термопара. Например, одна жила из хромеля, вторая из алюмеля для термопары ХА. Подключать удлинительные провода к термопаре следует с учётом полярности (хромель к хромелю, алюмель к алюмелю для ХА). Подключать термопару или термопарные провода к прибору следует также с учётом полярности. Температура «холодных спаев» в приборе Термодат измеряется на клеммной колодке и автоматически учитывается при вычислении температуры.

Если у Вас возникли сомнения в правильности работы прибора или исправности термопары мы рекомендуем для проверки погрузить термопару в кипящую воду. Показания прибора не должны отличаться от 100 градусов более чем на 1...2 градуса.

Приборы Термодат имеют высокое входное сопротивление, поэтому сопротивление термопарных проводов и их длина не влияют на точность измерения. Однако, чем короче термопарные провода, тем меньше на них электрические наводки.

Во избежание использования неподходящих термопарных проводов или неправильного их подключения рекомендуем использовать термопары с неразъемными проводами нашего производства. Вы можете заказать термопару с любой длиной провода.

Подключение термосопротивления

К прибору может быть подключено платиновое, медное или никелевое термосопротивление. Термосопротивление подключается по трехпроводной схеме. Все три провода должны находиться в одном кабеле. Провода должны быть медные, сечение не менее $0,5 \text{ мм}^2$ (допускается $0,35 \text{ мм}^2$ для коротких линий). Провода должны иметь одинаковую длину и сопротивление. Максимальное сопротивление каждого провода должно быть не более 20 Ом. При соблюдении этих условий сопротивление проводов автоматически учитывается и не влияет на точность измерения температуры.

Подключение датчиков с токовым выходом

Для подключения датчиков с токовым выходом 0...20 мА или 4...20 мА необходимо установить шунт 2 Ома. Рекомендуем использовать Шунт Ш2 нашего производства.

Подключение исполнительных устройств

Реле, установленное в приборе, может коммутировать нагрузку до 7 А при ~ 220 В. Следует помнить, что ресурс работы контактов реле зависит от тока и типа нагрузки. Чем выше индуктивность нагрузки и чем выше ток, тем быстрее изнашиваются контакты реле. Реле можно использовать для включения нагрузки с малой индуктивностью (ТЭН, лампа накаливания) мощностью до 1,5 кВт. Для включения мощной нагрузки обычно используются электромагнитные пускатели. Пускателями следует управлять с помощью реле прибора. Не рекомендуем устанавливать вторичные реле между пускателем и реле прибора. Индуктивность катушки промежуточных реле велика, эти реле разрушают контакты реле прибора значительно быстрее, чем пускатели.

Выход “Р”

Релейный выход.

Предназначен для управления

нагрузкой мощностью до 1,5 кВт.


Контакты - нормально разомкнутые.

U ~220В, 50 Гц I_{макс.}~7А




Подключение аварийной
сигнализации к выходу “Р”

Подключение прибора к компьютеру

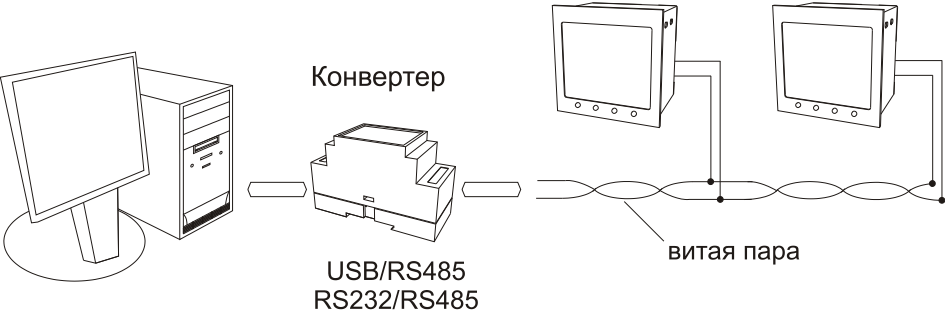


Габаритные размеры прибора

Основной блок

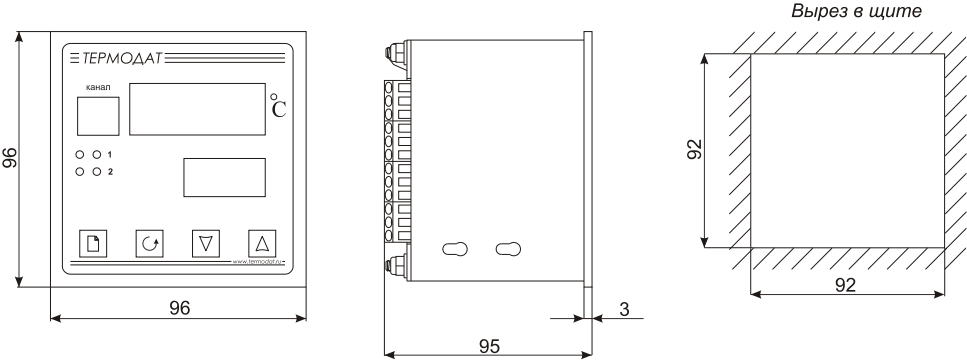

Периферийный блок

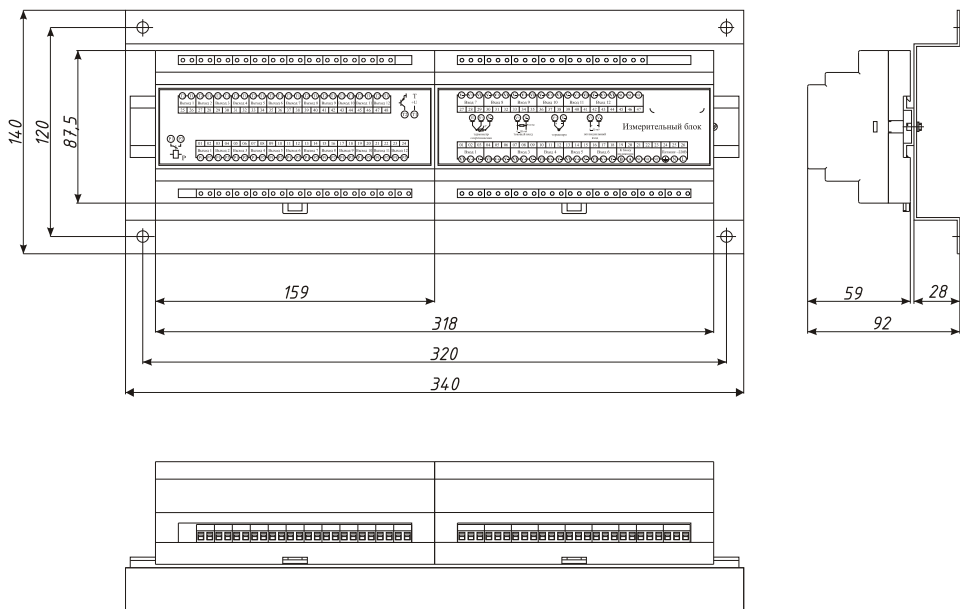

Меры безопасности

При эксплуатации прибора должны быть соблюдены "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". К монтажу и обслуживанию прибора допускаются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III. Контактные колодки должны быть защищены от случайных прикосновений к ним во время работы. Контакт  на задней стенке прибора должен быть заземлен.

Условия хранения, транспортирования и утилизации

Прибор в упаковочной таре должен храниться в закрытых помещениях при температуре от -30 до 50°C и значениях относительной влажности не более 90 % при 25°C.

Прибор может транспортироваться всеми видами крытого наземного транспорта без ограничения расстояний и скорости движения. Прибор не содержит вредных веществ, драгоценных металлов и иных веществ, требующих специальных мер по утилизации.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: termodat.pro-solution.ru | эл. почта: tad@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70